

2021년도 문화재수리기술위원회

**제2차 복원정비분과위원회 회의록**

- ▣ 회의일시 : 2021. 9. 28.(화), 14:00 ~ 17:00
- ▣ 장 소 : 국립고궁박물관 본관 회의실(1층)
- ▣ 출석위원 : 장석하(위원장), 남해경, 남효대, 백종오, 양은경, 위광철,  
이상석, 조인숙, 최종덕 (이상 9명)
- ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

문 화 재 수 리 기 술 위 원 회

## ■ 고지사항

### □ 문화재수리기술위원회의 회의, 의결방식 및 회의록 공개

1. 법 제3조의6(위원회의 회의)에 따라 위원회의 회의는 회의마다 구성되는 위원회 위원 과반수의 출석으로 열리고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결됨을 알려드립니다.
2. 「문화재수리기술위원회 운영 지침」 제7조(의결방식)에 따라 의결방식은 거수 또는 기명 투표 중에 선택하여 정하도록 하고 있습니다.
3. 회의내용은 기록·녹취가 되며, 회의록은 회의 종료 후 5일 이내에 문화재청 인터넷 홈페이지에 공개됨을 알려드립니다.

### □ 「문화재수리 등에 관한 법률」 시행령 제3조의4에 따른 위원의 제척·기피·회피에 관한 내용을 다음과 같이 알려드립니다.

#### 시행령 제3조의4(위원회 위원의 제척·기피·회피)

- ① 위원회 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 위원회의 심의·의결에서 제척(除斥)된다.
  1. 위원회 위원 또는 그 배우자나 배우자였던 사람이 해당 안건의 당사자(당사자가 법인·단체 등인 경우에는 그 임원을 포함한다. 이하 이 호 및 제2호에서 같다)가 되거나 그 안건의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우
  2. 위원회 위원이 해당 안건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우
  3. 위원회 위원이 해당 안건에 대하여 증언, 진술, 자문, 연구, 용역 또는 감정을 한 경우
  4. 위원회 위원이나 위원회 위원이 속한 법인이 해당 안건의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우
- ② 해당 안건의 당사자는 제1항 각 호에 따른 제척 사유가 있거나 위원회 위원에게 공정한 심의·의결을 기대하기 어려운 사정이 있을 때에는 위원회에 기피 신청을 할 수 있고, 위원회는 의결로 기피 여부를 결정한다. 이 경우 기피 신청의 대상인 위원회 위원은 그 의결에 참여하지 못한다.
- ③ 위원회 위원이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피(回避)해야 한다.

# 목 차

## 【심의사항】

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1 | 「북한산성(사적)」 보국문, 대동문 해체보수    |
| 2 | 「진도 남도진성(사적)」 동문루 및 성곽 등 복원 |

## 【보고사항】

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 3 | 문화재수리 설계승인 절차 개선 방안 |
|---|---------------------|

## 【심의사항】

안건번호 : 복원정비 2021 - 2차 - 001

### 1. 북한산성 보국문, 대동문 해체보수

#### 가. 제안사항

- 2021년 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진 중인 사적 「북한산성」 보국문 및 대동문 해체보수사업에 대한 설계(안)을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- 안전진단 및 종합정비계획에 따른 보국문 및 대동문 해체보수사업을 시행하고자 하는 설계(안)에 대하여 문화재수리기술위원회의 심의를 받고자 신청한 사항임.

#### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : 서울특별시
- (2) 대상문화재명 : 북한산성(사적)
  - 소재지 : 서울특별시 성북구 정릉동 산1-1(보국문), 강북구 우이동 68-1(대동문)
  - 지정일 : 1968. 12. 05.
- (3) 신청내용
  - <보국문> : 성벽(육축 포함) 해체보수
    - 성곽해체보수 : 성문 전면 14.5m, 배면 13m
    - 상부 유실 성곽석 및 미석 신설(1911년 고증 사진 참조)
    - 화강석 난간석 해체 후 재설치
    - 성상부 진흙다짐 및 강회다짐
    - 성문 전면 통여장 해체 후 여장 설치(1911년 고증 사진 참조)
    - 임시진입계단 1개소 설치 후 해체
    - 방부목배수로 5개소 설치
    - 축대목 8개소 설치 등
  - <대동문> : 초석이상 해체보수
    - 초석드잡이 10개소
    - 목공사 : 기둥 4개소 교체, 장연 54본 중 10본 교체, 선자연 72본 중 21본 교체, 출목첨차 9본 교체 등
    - 지붕공사 : 여와 3,188매 중 1,674매 보충, 부와 1,385매 중 727매 보충, 막새 20% 보충, 토수 4매 중 1매 보충
    - 미장공사 : 양성바르기, 당골바르기 등

- 단청공사 : 교체목부재

## 라. 관계전문가 의견

< 2021. 06. / 강원대학교 교수 000>

- 보국문 상부의 여장이 현재 통석으로 되어 있으나 이는 1993년 보수사업시 제대로 고증을 거치지 않고 정비한 결과이며, 1911년도 베버가 촬영한 사진을 보면 부분적으로 여장 흔적이 남아 있는데, 통석으로 된 여장이 아닌 것이 확실하며 정면 우측에 잔존해 있는 여장과 마찬가지로 화강석 장방형 석재로 여장을 설치한 것으로 판단됨. 또 현재 북한산성의 일부 성문을 제외하고는 통석 여장을 설치하지 않았으므로 금번 보수에서 이 부분을 바로잡아 정비하는 것이 바람직하다고 판단됨.
- 보국문 변형의 원인이 지속적인 우수 유입에 의한 것이라면 우선 계획한 바와 같이 좌우 측방에서 흘러내리는 우수가 보국문 상부에 직접 도달하지 않도록 우수 유로를 여러 곳에서 분산 차단하여 내측으로 적절하게 흘러나가도록 유도하고, 보국문 상부에는 석재 시공 후 진흙을 두텁게 다진 후 상부 마감처리하여 우수가 보국문 상부로 흘러들지 않도록 하여야 함.
- 보국문 좌우측의 수목은 적절히 제거하고 경사가 급하여 흘러내림이 우려되는 곳에는 적절히 이에 대한 방지지설을 설치하는 것이 바람직하며, 석축시설은 원형유구와 혼동을 줄 수 있으므로 목구조로 하는 것이 바람직하다고 판단되며 그 높이(50cm 이내가 적합)가 높지 않도록 함.

< 2021. 06. / 명지대학교 교수 000>

<보국문>

- 침하 및 이완이 목격되므로 해체하여 수리하는 것은 타당함.
- 기초 침하 정도의 조사와 기초 보강방안이 강구되어야 함.
- 문 상부 통돌여장과 좌우 여장은 고증 및 기존 원형 여장을 참고하여 복원함이 타당함.
- 문 상부는 방수대책이 고려되어야 함.
- 성상로의 바닥마감과 배수로는 정비되어야 하며, 물은 분산하여 성벽 좌우로 배수될 수 있도록 함이 타당함.

<대동문>

- 부식과 이완이 목격되므로 해체하여 수리하는 것이 타당함.
- 부식부재는 교체하되 방부처리가 필요할 것으로 판단됨.
- 기와는 박락되지 않도록 고정하는 방안이 강구되어야 함.

< 2021. 06. / 공주대학교 교수 000>

- 보국문과 대동문의 출입구 정면 위쪽의 여장의 경우 통석으로 되어 있는 만큼 일반적인 여장의 축조방법에 맞게 할석으로 하는 것이 좋을 것으로 생각됨.

- 여장 복원시 참고할만한 자료가 있으면 그것을 참고하는 것이 우선이지만, 없을 경우에는 다른 성곽의 여장을 참고하는 것도 좋을 듯함. 그럴 경우 참고할 수 있는 것은 1655년에 축조하였다고 하는 충남 태안의 안흥진성(安興鎭城)임.
- 안흥진성의 여장은 할석으로 축조하면서 여장 하나에 충안이 하나씩 배치됨. 배치된 충안은 현재 근충안의 형태로 되어 있음.
- 성벽 복원시 성벽 주변의 잡목 제거도 필요함. 북한산성이 산성으로 기능할 때에는 성벽 바깥쪽으로 잡목이 없었던 만큼 잡목을 모두 제거하는 것이 좋다고 생각함. 다만 큰 수목은 그대로 두는 것도 괜찮을 것으로 생각됨.
- 산성이 산성으로 기능할 때에는 성벽 위에서 성벽 바깥쪽의 전망이 확보되어야 함. 그런 점에서 성벽 바깥쪽으로 최소 10m 정도까지는 잡목을 모두 제거하는 것도 필요하다고 생각함. 잡목을 제거하는 것은 전망을 확보하는 것이 목적인 만큼 물리적인 거리에 구애받지 말고 성벽에 올랐을 때 시야가 확보될 수 있도록 하는 것이 중요함.

#### 마. 검토의견(수리기술과)

##### <보국문>

- 육축 내부 등의 변위발생, 채움석의 토사유실 등으로 성벽상부가 전면으로 기울어져 있고, 지대석 등이 교란되어 있어 안전진단보고서(2020년) 및 자문의견 대로 해체보수가 필요하다고 판단됨.
- 유실된 미석 설치 및 기존 통석여장을 해체하고 고증사진에 근거한 여장을 설치하는 것은 적절하다고 판단되며, 다만 여장 및 근충안 배치의 적절성에 대하여 위원회의 논의가 필요하다고 판단됨.
- 성상부의 기존 강회다짐이 소실되어 우수 차단을 위한 진흙다짐과 강회다짐은 적절하다고 판단됨.
- 성문 해체보수로 인해 등산객을 위한 임시진입계단을 설치하는 것은 필요하다고 판단됨.
- 성상부의 빗물 진입 차단을 위한 방부목배수로와 성하부 사면 안정성을 확보하기 위한 축대목 설치는 적절하다고 판단됨.
- 공사 시작 전부터 해체조사 등 주요 공정마다 관계전문가 자문을 거쳐 사업을 추진하는 것이 필요하다고 판단됨.

##### <대동문>

- 우수에 의한 기둥부식 등 구조적 불안정성이 진행중이므로 해체보수가 필요하다고 판단됨.
- 목부재에 대한 방부·방충처리가 필요하다고 판단되어 기 조치하였음.
- 해체 후 관계전문가 자문을 거쳐 교체부재 선정 등 공사전반에 대하여 검토한 후 공사를 추진하는 것이 필요하다고 판단됨.\

## 바. 의결사항

### ○ 조건부가결

- 위원회 의견을 반영하여 설계도서 보완 후 시행

#### <보국문>

- 고증사진과 함께 동 시대 문루 여장에 대한 분석을 통해 보국문 여장(형태 및 총안배치) 설계근거 및 세부도면 제시 필요
- 방부목 배수시설은 제외하고, 적정위치에 1단의 석배수로 설치 검토
- 성벽의 경사도는 문 무사석의 경사에 맞춰 조정
- 성 상부 강회다짐 제외
- 암문 통로에 문의 흔적이 남아 있으므로 성문 복원 검토
- 성상부 난간석은 다양한 사례를 조사한 후 재검토 필요
- 법면 보호시설은 지중매설 하여 목축의 노출 최소화
- 보국문은 편년의 기준이 되는 문화재로 해체보수 과정에서 세심한 조사와 기록화 필요

#### <대동문>

- 해체 후 추녀 및 연목 뒷뿌리 결구상태 등 확인 후 현장지문 통해 구조적 문제 해결 및 조치방안 강구
- 장주초 상부면 93년 복원 장주초는 물이 고이지 않도록 그랑이 등 방안 강구
- 1993년 복원당시 수리보고서 및 공사관계자 의견 수렴(막새문양 등)

### ○ 의결정족사항

- 출석 9명 / 조건부가결 9명

## 2. 진도 남도진성 동문루 및 성곽 등 복원

### 가. 제안사항

- 2021년 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진 중인 사적 「진도 남도진성」 동문루 및 성곽 등 복원사업에 대한 설계(안)을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 동문루 복원계획, 발굴조사 및 고증연구용역에 따른 동문루, 옹성 및 주변 성곽 복원사업을 시행하고자 하는 설계(안)에 대하여 문화재수리기술위원회의 심의를 받고자 신청한 사항임.

### 다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 진도군수
- (2) 대상문화재명 : 진도 남도진성(사적)
  - 소 재 지 : 전라남도 진도군 임회면 남동리 149번지 일원
  - 지 정 일 : 1964. 06. 10.
- (3) 신청내용

### <동문루 건물개요>

| 양 | 구 분   | 내 용            | 규 | 구 분     | 내 용                                   |
|---|-------|----------------|---|---------|---------------------------------------|
|   | 주 칸   | 정면 3칸, 측면 2칸   |   | 건 물 면 적 | 32.76㎡                                |
| 식 | 주 초 석 | 자연석초석          | 모 | 초 석 크 기 | 자연석초석 600X600                         |
|   | 기 둥   | 원주             |   | 초 석 높 이 | 자연석 150mm                             |
|   | 가 구   | 굴도리 5량         |   | 기 둥 크 기 | 누하부 : D450 /<br>누상부: 우주 D390, 평주D360, |
|   | 양 식   | 초익공            |   | 기 둥 높 이 | 누하부 : H3600mm,<br>누상부: H2250mm        |
|   | 처 마   | 겹처마            |   | 처 마 내 밀 | 1800mm                                |
| 지 | 천 장   | 연등천장, 목조천장틀 혼용 | 모 | 처 마 높 이 | 평균 높이 6,680mm                         |
|   | 지 붕   | 한식팔작지붕         |   | 건 물 높 이 | 평균 높이 9,730mm                         |

<공사내용>

| 구 분     |         | 공 사 내 용                                                                                    |                                              |                                                                                                                                                  |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |         | 동문루 및 웅성복원                                                                                 | 가-구간                                         | 나-구간                                                                                                                                             |
| 성벽      | 기존성벽 보수 | - 웅성외측 H:4.35M, L=14.5M<br>- 웅성내측 H:4.0M, L=7.5M<br>- 폭 : 4.0M                             | - 외측 H:4.2M, L=27.0M<br>- 내측 H:3.5M, L=27.0M | - 외측 H:3.9M, L=33.7M<br>- 내측 H:1.8M, L=25.0M                                                                                                     |
|         | 붕괴성벽 쌓기 | - 웅성외측 H:4.35M, L=9.1M<br>- 웅성내측 H:4.0M, L=7.0M                                            | - 외측 H:4.2M, L=6.0M<br>- 내측 H:3.5M, L=6.5M   | - 외측 H:3.9M, L=7.0M<br>- 내측 H:1.8M, L=7.5M                                                                                                       |
|         | 합 계     | ∴ 총 L : 외측 23.6M/<br>내측14.5M                                                               | ∴ 총 L : 외측 33.0M /<br>내측 33.5M               | ∴ 총 L : 외측 40.7M /<br>내측 32.5M                                                                                                                   |
|         | 육축쌓기    | - 좌측 H:3.67M, L=17.27M<br>- 우측 H:3.67M, L=17.84M<br>∴ 총 L= 30.48M<br>- 등성계단 W=1.5M, L=7.2M |                                              |                                                                                                                                                  |
| 석축      | 내탁석축    |                                                                                            |                                              | - 'A'석축 : H:1.2M, 보수L=5.0M<br>/쌓기L=6.0M<br>∴ 총 L= 11.0M<br>- 'B'석축 : H:0.4M, 보수L=5.0M<br>/ 쌓기L=24.5M<br>∴ 총 L= 29.5M<br>- 교전판축다짐<br>- 흙다짐 THK300 |
|         | 석축철거    |                                                                                            |                                              | - 외측하부석축 H:0.5M, L=31.0M                                                                                                                         |
| 여장      | 여담설치    | - W=0.9M, L=3.7M, 1개소                                                                      | - W=0.9M, L=3.7M, 2개소                        | - W=0.9M, L=3.7M, 1개소                                                                                                                            |
|         | 여장1단 쌓기 | - W=0.9M, H:0.2M, L=42.0M                                                                  | - W=0.9M, H:0.2M, L=26.1M                    | - W=0.9M, H:0.2M, L=40.7M                                                                                                                        |
| 성벽상부마감  |         | - 채움석박석깔기 A=81.95M <sup>2</sup>                                                            | - 채움석박석깔기 A=92.83M <sup>2</sup>              | - 채움석박석깔기 A=113.88M <sup>2</sup>                                                                                                                 |
| 잔 디 식 재 |         |                                                                                            |                                              | - 잔디식재 A=260M <sup>2</sup>                                                                                                                       |
| 동문루 복원  |         | - 면적 : 32.76M <sup>2</sup> (9.91평)                                                         |                                              |                                                                                                                                                  |

라. 관계전문가 의견

- < 2021. 02. / 000(목포대), 000(목포대), 000(복원정비분과위원) >
- 성벽+문루는 함께 복원설계를 진행토록 한다.
  - 성벽의 위치와 규모, 선형(석렬)은 발굴조사 보고서를 참조하여 설계에 반영토록 한다.
  - 성곽의 규모(육축 등)를 먼저 결정하며 결정된 규모에 맞게 문루를 계획하도록 한다.

- 추후 설계진행 과정에서 중간보고 형태로 자문회의를 개최하여 설계안을 확정 또는 보완토록 한다.

< 2021. 03. / 000, 000 >

- 성곽의 해체·보수 범위는 동남치~동북치 구간으로 한다.
- 성곽 내·외부 선형은 발굴조사 결과를 바탕으로 반영하여 조정한다.
- 성곽의 높이는 동쪽에서 서쪽으로 경사지게 축조하며 문루복원 부분은 수평을 유지하여 동문을 건립할 수 있도록 한다.
- 문루의 규모는 발굴결과를 반영하여 건립토록 하며 여장의 위치는 최대한 문루에 인접하게 설치토록 한다.
- 문루의 진입을 위한 시설로는 계단을 설치하며 육축의 측면부에 위치하도록 한다. 단, 남도진성 내부의 원지반 높이는 북쪽 부분에서 성토층이 확인되었으므로 현지반에 맞추어 설치토록 한다.

< 2021. 04. / 000, 000, 000, 000 >

- 공사범위는 문루 육축과 주변 성벽 그리고 이완이 심한 동북치까지 보수하되, 옛 성벽이 잘 남아있는 구간은 보수범위에서 제외토록 함.
- 성벽의 정비는 2021년 성벽고증용역에 따라 내탁식으로 정비토록 함.
- 공사시 성벽 단면조사를 선행하고, 문루의 초석과 적심의 위치를 확인토록 함.

< 2021. 06. / 000, 000, 000 >

- 동문에서 북측체성 외부에 후대 변형된 석축열(2~3단) 등은 원상태로 복구하도록 함.
- 동문 등성계단은 북측으로 육축에 덧붙인 계단형태로 검토를 요함.
- 문루의 구조양식과 성곽정비의 세부적인 상세도면을 작성하여 그 결과를 자문회의를 거쳐서 결정하도록 함.

#### 마. 검토의견(수리기술과)

- 붕괴된 성곽의 복원 및 일부구간 보수, 문루와 옹성 복원 등 사업의 필요성이 있음.
- 문루 좌우 성곽 선형, 성곽 폭, 문루의 규모와 구조, 옹성 복원 등의 적정성과 상태가 양호한 문루 남측 외부성곽에 대한 보존방안 등에 대하여 위원회의 검토가 필요하며, 단면조사(4개소) 결과에 따라 사업내용을 조정할 필요가 있음.
- 해체, 단면조사, 공사추진시 등 주요 공정마다 관계전문가 자문을 거쳐 사업을 추진하는 것이 필요하다고 판단됨.

#### 바. 의결사항

- 조건부가결 : 위원회 의견을 반영하여 현장자문 후 시행
  - ‘가’ 구간에도 등성계단 설치, ‘가’ 구간 해체보수 최소화 검토
  - 문루 어칸 폭은 공사시 초석 해체 후 하부 적심상태를 확인하여 이동 여부 확

인 후 최종 판단

- 어칸 규모에 따른 상부구조 보강방안(뜯창방 등) 마련
- 내탁부 경사는 발굴조사 및 타 사례를 참조하여 조정
- 문루 앞 여장은 동문루를 가리지 않게 조정
- 문루의 하중과 관련하여 지정부분 지반의 지내력 시험 선행
- 마루는 사례조사를 통해 장마루 검토
- 문루 지붕구조(3분변작+덧서까래) 재검토 필요(처마내밀기 축소, 추녀 뒷뿌리는 구조적 안정화)
- 의결정족사항
  - 출석 9명 / 조건부가결 8명 / 제척 1명

## 【보고사항】

안건번호 : 복원정비 2021 - 2차 - 003

### 3. 문화재수리 설계승인 절차 개선 방안

#### 가. 제안사항

- 「문화재수리 등에 관한 법률」 및 「문화재보호법」에 따른 일부 중복되는 심의 사항을 합리적 조정 및 운영을 통해 효율적인 설계승인 업무를 추진하고자 보고하는 사항입니다.

#### 나. 제안사유

- 「문화재수리 등에 관한 법률」 개정에 따라 「문화재수리기술위원회」와 「문화재위원회」 간 중복 심의 사항이 있는 바, 이에 따른 처리기간 증가 및 민원 제기 등의 문제점이 있어 이를 해소하고 합리적으로 개선·운영하고자 보고하는 것임

#### 다. 현황 및 문제점

##### ① 현상변경과 설계심사 내용의 중복에 따른 업무 혼선

- 동일한 문화재수리에 대한 「문화재수리기술위원회」와 「문화재위원회」의 심의검토 사항에 중복과 차이점이 있어, 사업내용에 따른 업무구분 필요
- 민간(지자체)에서 사업 추진 시 중복된 절차로 업무 혼선과 허가(승인) 처리지연 발생, 동일 업무의 반복처리 우려 등
- ① **절차 1** : 현상변경신청 → (허가) → 설계승인신청 → (승인) → 사업착수
- ② **절차 2** : 설계승인신청 → (승인) → 사업착수
- 복합적인 검토가 필요한 문화재수리·복원에 대해 문화재청 각 위원회의 심의 결과가 상반될 경우 행정의 일관성 및 연속성 저해 우려

##### ② 심의안건 문화재수리에 대한 부실검토 우려

- 현황사진 및 설계도서 등 한정된 자료에 의한 설계심사로 「문화재수리기술위원회」 심의시간 지연 및 부실검토 우려
- 문화재수리공사에 대한 설계자문 및 기술자문을 한 위원의 경우 심의·의결 제척 사유에 해당, 중요사항에 대한 전문적 분석에 문제점 노출

## 라. 개선방안


### ① 사업내용에 따른 업무구분 및 협의체 구성·운영

#### 1. 사업내용에 따른 업무구분

- 문화재위원회 검토 : 문화재의 관리 및 활용 측면에서 검토가 필요한 사항  
예) 현대적건축물, 사무실, 화장실, 휴게실, 관람로, 관람편의시설 등 정비사업, 수계정비, 조경정비사업 등으로 기본 설계도면을 통해 사업내용 확인
- 문화재수리기술위원회 검토 : 당해문화재의 전통적 기술, 기법, 재료 등에 대한 검토가 필요한 사항  
예) 훼손(자연재해, 화재 등) 및 변형된 당해문화재의 수리·복원 등으로 상세 계획도면을 통해 사업내용 확인

#### 2. 「문화재위원회 및 문화재수리기술위원회 협의체」 구성·운영

- (필요성) 문화재의 보존·관리 측면과 당해문화재의 전통적 기술·기법 등 복합적인 검토가 필요한 사업에 대해서는 심도 있는 검토 및 행정의 일관성 확보 필요  
예1) 민간(지자체)에서 추진하는 사업으로 각각의 위원회 검토가 필요한 사항  
예2) 관람편의시설 및 원형고증에 따른 문화재복원이 포함된 복합적인 정비계획 등
- (구성·운영) 문화재위원회 및 수리기술위원회 업무협의체
  - 운영 : 복합적인 판단이 필요한 사업 발생 시(수시) 협의체를 통한 사전검토 및 의견조율을 거쳐 각각의 위원회 심의 시 반영
  - 구성 : 해당 문화재 소관 문화재위원 및 수리기술 분과위원 10명 내외  
· 문화재위원회(분과) 5명 + 문화재수리 기술분과위원회 5명
- (절차도) 복합적인 검토가 필요한 사업에 대한 추진 절차

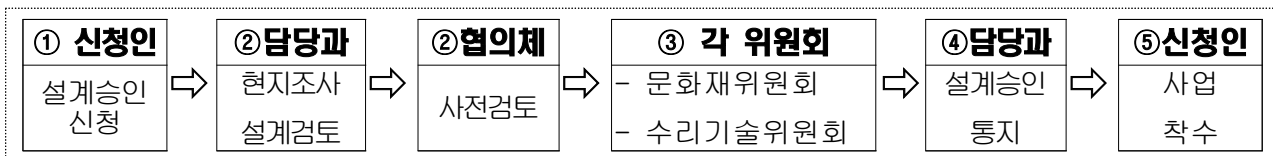

### ② 심의안전 설계심사의 현장검토 및 소통·협업 기능 강화

#### 1. 현장검토 기능 강화

- 필요한 경우 문화재수리기술위원 및 전문위원을 통한 현장조사 추진
- 문화재수리공사 설계도서 작성과정에 문화재수리기술위원회 전문위원 참여 유도

#### 2. 소통·협업기능 강화

- 중요문화재 심의 안전은 문화재소관과 및 상근전문위원 등이 참여하는 ‘설계심사 사전검토회의’ 추진

마. 향후계획 : 각 위원회 보고(의견수렴) 후 설계승인업무 개선(안) 시행

바. 의결사항

○ 원안접수

○ 의결정족사항

- 출석 9명 / 접수 9명